

Verksamhetsberättelse bevakning 2025

Pump 1 (liten tryckhållningspumpen) har inte använts under 2025 för den har inte levererat vatten. Ny backventil har monterats. Pumphjulet ser ok ut. Efter att anläggningen stängts av för vintern har pump 1 tagits isär för kontroll. Det visade sig att ett ejektormunstycke saknats i den reservdelssats som beställdes 2024 (troligen inte komplett från leverantör). Ejektormunstycket har nu anskaffats och pump 1 ska monteras ihop innan säsongstart 2026.

Pump 2 (stor pump) har gått dygnet runt hela säsongen och ensam stått för all vattenpumpning och tryckhållning nattetid.

(Det har sannolikt dragit extra ström att pump 1 inte kunnat användas för tryckhållning nattetid.

Även risk att pump 2 kunnat bli överhettad under natten när ingen vattnar och inget kylande vatten går genom pumpen men som tur är har det gått bra.)

Pump 3 (stor pump) har inte använts för den har inte levererat vatten. Mektätningen har bytts. Pumphjulet har reparerats. Pumphjulet som är av metall har reparerats med kompositmaterial.

Pumpen har startats efter reparation av pumphjulet men har inte levererat vatten, oklart varför. Efter att anläggningen stängts av för vintern har backventilen på sugsidan kontrollerats och den var felfri.

Styrsystem. Pressostaten (tryckströmbrytare) som styr pump 1 var trasig under säsongen. Ny pressostatstat beställdes och monterades under hösten efter att anläggningen stängts av för vintern. Det återstår att koppla in den nya pressostaten elektriskt.

Ledningar. Två avtappningsställen har åtgärdats. På Solrosvägen 3 har stigarrör och vattenkran bytts. Metallrör har ersatts med PEM-slang så det inte ska rosta av igen. På Astervägen 17 har vattenkran bytts.

Materiel. Reservdelar har anskaffats: 4 st vattenkranar.

Verktyg. Nödvändiga verktyg har köpts in. Verktygstavla, konsoler och hyllplan har köpts in och monterats. Placering av verktyg är delvis klart (verktygskrokar behöver kompletteras). Märkning och dokumentation/fotografering av verktyg ska göras. Orangea skåpet i pumphuset har städats för att kunna användas för reservdelar och verktyg.

Pumphuset. Det fanns endast en nyckel till pumphuset. Två nya nycklar kopierade. En nyckel ska finnas vid pumphuset. Andra nyckeln ska finnas hos styrelsen (t.ex. ordföranden). Tredje nyckeln ska finnas hos servicegruppen.

Ekonomi. Bevattningsföreningen uppvisar ett underskott på ca 47 700 SEK för året, varav ca 33 000 SEK kom från kraftigt ökad elkostnad mot budget samt ca 9 000 i ökade reparationskostnader mot budget enligt verksamhetsbeskrivningen.

Elkostnaden kan brytas ned i följande delar med påverkansvolym jämfört med 2024:

1. Inget elstöd betalades ut under 2025: ca 15 000 SEK/år
2. Införandet av effektagift: 4 500 SEK/år
3. Tidigare start av systemet mot 2024: ca 3 000 SEK/år
4. Ökad fast månadsavgift: 1 700 SEK/år
5. Ökat elspotpris under sommarmånaderna: Resterande

Medlemmar. Antalet medlemmar i bevattningen har varit 127 hushåll (av 129).

Önskemål från ett hushåll om att gå ur bevattningstjänsten har för första gången inkommit under 2025. Formerna för utträde måste definieras och beslutas på årsmöte. Fastigheten ska fortsatt att vara registrerad hos Lantmäteriet som delägare i samfälligheten.

Bemannning. Servicegruppen för bevattning har under 2025 bestått av fyra personer, tre från Solrosvägen och en från Vallmovägen. Det har fungerat bra och varit en rimlig arbetsbelastning. Det bör vara en målsättning framgent att servicegruppen består av minst fyra personer.

Josef Hansson-Böe
Ordförande

Mikael Granqvist
Kassör

Louise Johansson
Sekreterare

Anders Lundqvist
Ledamot

Mattias Lidbeck
Ledamot